MANUAL DE INSTRUÇÕES

FUU

Método de medir

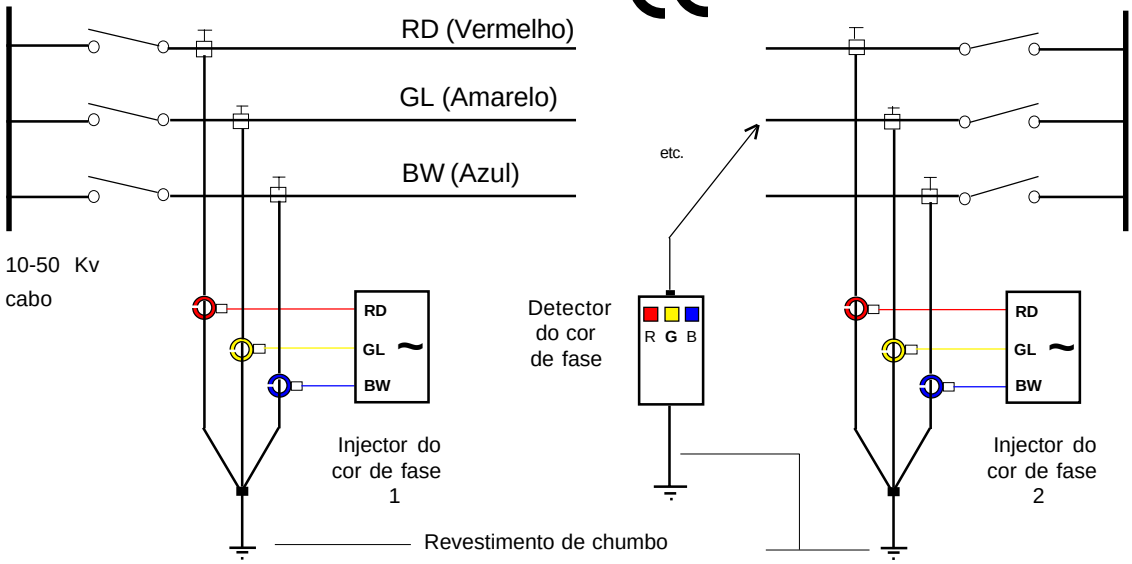

Procedimento a seguir:

1) Faça que os cabos a medir estejam libre de tensão.
2) Deslige da rede os cabos a medir.
3) Lige os cabos a medir na tera e nos revestimentos de chumbo utilizando "os cabos de curto-circuito".
4) Lige o(s) injector(es) do cor de fase aos cabos de curto-circuito utilizando os três tenazes de corrente.
5) Ponha en funcionamento o(s) injector(es) do cor de fase, os três díodos luminescentes verde encendem.
6) Lige o fío de terra do detector de cor de fase ao revestimento de chumbo do cabo A ou B.
7) Meça agora os três fios com a sonda, enquanto se aperta o botão "ON".

Possibilidades de prova:

1) O detector de reconhecimento do cor de fase tem uma prova de lâmpara, "LT", para controlar o visual. O detector está provisto também dum controle de bateria "BAT".

2) O injector de reconhecimento do cor de fase pode ser testado por meio da ligação à terra do detector e da sonda, depois do qual se liga uma pinça de corrente nesta "ligação".